



Kubota (Deutschland) GmbH  
After-Sales-Service  
Tel.: 06106-873 163  
Fax: 06106-873 177



01.03.2012

## Technická informace

KDG-04-2012

### Poškození krytu chladiče

Modell: BX2350    Serien-Nr.: do 66091

### SERVISNÍ INFORMACE

Nadměrným stranovým pohybem motoru může dojít ke kontaktu krytu chladiče s větrákem a jeho poškození. V těchto případech je nutno vyměnit kryt chladiče a současně namontovat boční dorazy, které omezí stranový pohyb motoru.


Sadu dorazů lze objednat jako náhradní díl



Bezeichnung	Ersatzteil-Nummer	Menge
Anschlag-Kit	W27TS03020	1

Za montáž sady lze v záruční době účtovat 0,5 hod.

Dva spodní šrouby držáku motoru se nahradí šrouby se zapuštěnou hlavou.

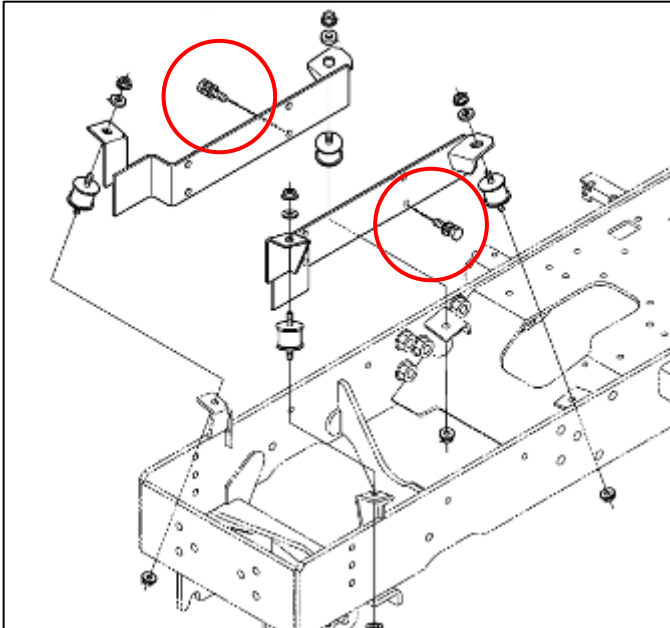

Pro seřizovací šrouby bočních dorazů se použijí stávající otvory v rámu. Při seřízení dorazů je třeba zachovat minimální vůli.

