



Technická informace 1/2011

GR1600,GR2100 všechna výrobní čísla.

Samovolné spuštění houkačky pro přehřátí motoru u studeného nebo málo ohřátého motoru.

Při výše uvedených problémech vyměňte nejen snímací čidlo **1685183040** ale i vložku čidla zašroubovanou do motoru **1G06772840**. Tato nová vložka má kuželový závit a její číslo není uvedeno v rozkresech! Čidlo dotáhněte momentovým klíčem **5,5-8,0 Nm**.



POZOR: Při větším dotažení dojde ke zborcení čidla a opakované závadě!!!